

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор ТОВ "Регал Петролеум
Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед"
Погорелов В.Л.

2016р.

Дефектний акт

На ремонт покрівлі універсального складу "Дніпро" з металоконструкцій складського господарства за адресою: м.Заводське, вул. П.Мирного,8, Лохвицького району Полтавської області

Комісія в складі:

Голова комісії – заступник директора ТОВ "Регал Петролеум
Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед"

Стецюк В.І.

Члени комісії:

- Начальник комерційного відділу Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
- головний бухгалтер ТОВ "Регал Петролеум
Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед"
- інженер з будівництва ТОВ "Регал Петролеум
Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед"
- завідувач складського господарства ТОВ "Регал
Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед"

Марченко Д.В.

Водотієвська Н.Я.

Хоменко І.М.

Божко О.П.

Провела обстеження стану покрівлі універсального складу з металоконструкцій (модуль "Дніпро") пошкодженої вітром на території складського господарства за адресою: м. Заводське, вул. Панаса Мирного 8, Лохвицького району, Полтавської області та склала перелік робіт, які необхідно виконати по ремонту для забезпечення подальшої експлуатації будівлі за призначенням:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів.	м ²	1125	Профлист НС35-9450.0,7
2	Розбирання утеплювача товщиною до 50 мм	м ³	56,25	
3	Монтаж покрівельного покриття із профільованого листа при висоті будівлі до 25м. Використати профіль із оцинкованої тонколистової сталі товщиною 0,7 мм із полімерним покриттям.	м ²	1125	
3	Улаштування карнизної бокової планки із листової оцинкованої сталі із полімерним покриттям.	м.п.	121	
4	Улаштування торцової планки із листової оцинкованої сталі із полімерним покриттям.	м.п.	38	
5	Улаштування конькової планки із листової оцинкованої сталі із полімерним покриттям.	м.п.	60,5	
6	Улаштування жолобу ливневої водостічної системи із листової оцинкованої сталі із полімерним покриттям.	м.п.	121	
7	Улаштування водостічної труби із листової оцинкованої сталі із полімерним покриттям.	м.п.	66	


При обстеженні виявлено що попередній ремонт покрівлі, власником комплексу, був виконаний накриттям профільованого металевого листа євроруберойдом з порушенням технології його нанесення, а саме – руберойд укладено на профільований метал, а не на жорстку

основу.

За результатом проведеної технічної інвентаризації будівлі складу "Дніпро", спеціалізованою проектною організацією ТОВ «Укргазпроект», зроблено висновок про незадовільний стан покрівлі та надано рекомендації щодо її відновлення.

Для подальшої безаварійної експлуатації універсального складу "Дніпро" необхідно виконати повне видалення покрівлі з євроруберойду та заміну покриття з покрівельних профільованих металевих листів загальною площею 1125 м².

Підписи:

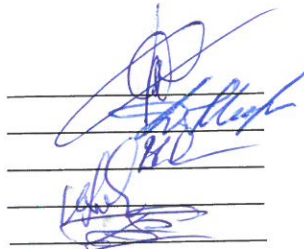

Стецюк В.І.
Марченко Д.В.
Водотієвська Н.Я.
Хоменко І.М.
Божко О.П.